




AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Procedura di aggiornamento firmware


1. Scaricare il file firmware più recente dalla pagina iniziale nazionale di Alpine.
2. Nell'area assistenza, cercare il software più recente.
3. Estrarre il file del firmware.
4. Scollegare il connettore elettrico.
5. Collegare l'unità DSP-E800DSP al computer (con il cavo micro USB in dotazione).
6. L'amplificatore sarà riconosciuto come unità disco.

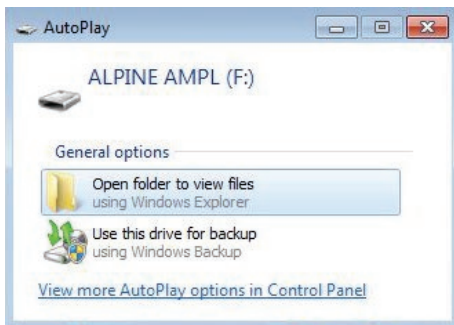

7. Eliminare il file precedente. Il file del firmware è sempre denominato nello stesso modo, "software.apn". Il numero della versione non è mostrato.

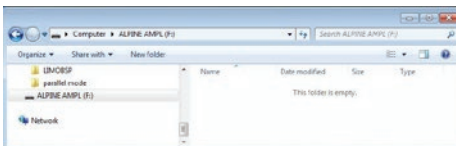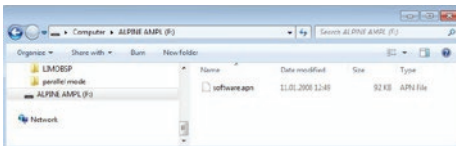

8. Trascinare il nuovo file del firmware nella cartella ALPINE AMP.

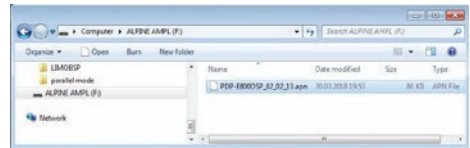

9. Ricollegare l'alimentazione elettrica.
10. Al successivo riavvio dell'amplificatore, sarà caricato il nuovo firmware. Sarà automaticamente rinominato "software.apn".